

平成20年1月18日
経済産業省


経済産業省からのご注意

ガス機器にはきちんと合う接続具の付いた ゴム管を使いましょう！

最近、ガスストーブやガスファンヒーター等のガス機器に合わないゴム管を使用したことにより、ガス機器が焼損する事故が多発しています。必ず、適合する接続具の付いたゴム管やガスコードを使いましょう。

よく判らない場合は、機器販売店やガス会社にお尋ね下さい。

《ガス栓との接続・ガス機器との接続》

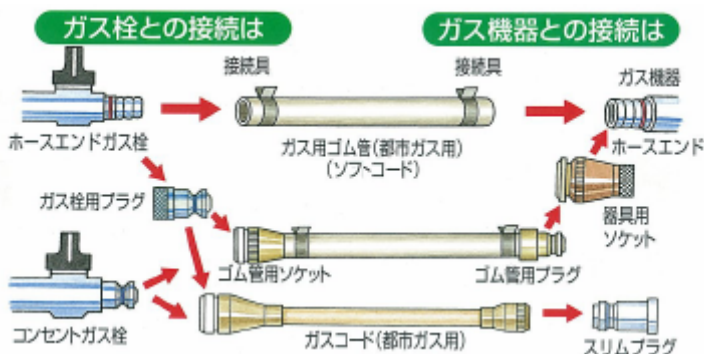

《ガス機器にゴム管を直接接続した場合》



- ・コンセントガス栓(ガス栓用プラグ)にガスコード(ゴム管用ソケット)を取り付ける際には、カチッと音がするように確実に取り付けて下さい。
- ・接続具はサイズ・接続形状に合ったものをご使用下さい。

迅速継ぎ手でガス機器に接続するべきところ、直接ゴム管でガス機器に接続したことにより、ガスが漏えいし、着火したとみられる例

誤った接続具の使用による着火事故は、昨年12月以降7件発生しています。なお、人損はありません。

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通グループ 製品安全課

担当者：青木、松本

電話：03-3501-4707

FAX：03-3501-6201

原子力安全・保安院 ガス安全課

担当者：市原、石井

電話：03-3501-4032

FAX：03-3501-1856

ファンヒーターに係る誤った接続具の使用による着火事故(19年12月～20年1月)

事業	発生日	場所	人身被害			事故概要	機器分類	参考情報	
			死亡	中毒	負傷			製造(輸入)者	型式
一般 (13A)	1月11日	群馬県	0	0	0	消防から「ガストーブ(ガスファンヒーター)から出火した」との連絡があり、ガス事業者が確認したところ、ガストーブとゴム管及び床の一部が焼損しているのを確認した。ガストーブとゴム管の接続部が激しく焼損していることから、接続部から漏えいしたと見られるガスにガストーブの火が引火し焼損したものと推定される。当該機器に使用すべき迅速継ぎ手付きのゴム管は使われていなかった。詳細調査中。	ゴム管(迅速継ぎ手なし)	不明	絹巻きラセン管 (2m) (製造年不明)
							ガストーブ(開放式)	リンナイ株式会社	RC-328AC (製造年不明)
一般 (13A)	1月10日	大阪府	0	0	0	需要家から「ガストーブ(ガスファンヒーター)の調子が悪い」との連絡を受け、ガス機器販売店が持ち帰り調査したところ、当該機器背面ゴム管接続部上方とその内部が焼損しているのを確認した。その後、当該機器を引き取ったガス事業者が調査したところ、当該機器に使用すべき迅速継ぎ手付きのゴム管を使用せず、ゴム管を直接接続していたことから、当該機器とゴム管の接続部から漏えいしたガスが機器内部に吸引され着火したものと推定される。詳細調査中。	ゴム管(迅速継ぎ手なし)	株式会社十川ゴム	98480128 (品番:80-128) (1978年製)
							ガストーブ(開放式)	リンナイ株式会社 (大阪ガス(株)販売分)	RC-F2401E-1 (品番:140-9192) (2006年9月製)
一般 (13A)	1月7日	大阪府	0	0	0	需要家から「ファンヒーターから出火」との連絡を受け、ガス機器販売会社が当該機器を引き取った後、ガス事業者が確認したところ、当該機器背面の一部及び内部配線等の焼損を確認した。また、当該機器とゴム管とは、接続具(迅速継ぎ手)を用いて接続すべきところ、需要家により、ゴム管を直接接続し、ゴム管止めもなされていないことが確認されており、当該接続部より漏えいしたガスがファンヒーター内部に吸引され引火し、焼損に至ったものと推定される。	ガストーブ(開放式)	リンナイ(株) (大阪ガス(株)販売分)	RC-152E-1 (品番:043-0453) 1998年10月製
							ゴム管(迅速継ぎ手なし)	(株)十川ゴム (大阪ガス(株)販売分)	EB10023 (品番:080-0142) 1990年製
一般 (13A)	12月20日	京都府	0	0	0	需要家から「ガストーブ(ガスファンヒーター)の内部で炎が見えたので水をかけて消火した。」との通報を受け、ガス事業者が確認したところ、当該機器内部に焼損痕があった。また需要家により当該機器の接続口とは合わない接続具を誤って用いて接続されており、接続箇所からガスの微量漏えいがあることを確認した。詳細調査中。	ガストーブ(開放式ガスファンヒーター)	松下電器産業株式会社 (大阪ガス株式会社販売分)	GS-2SL1G (品番:043-0561) (1995年5月製)
							その他(迅速継ぎ手)	株式会社ハーモンプロ	JG400B (2001年6月製)
一般 (13A)	12月13日	大阪府	0	0	0	需要家から「ガストーブ(ガスファンヒーター)が故障した」との通報を受け、ガス事業者が確認したところ、ガストーブの背面の一部が焼損しているのを確認した。ガス事業者によるガス漏えい検査の結果、灯内管からガス栓までのガス漏えいはなく、また、当該需要家によりゴム管と適切に接続できない接続具を用いて器具に接続されていることが確認されている。詳細調査中。	ガストーブ(開放式ガスファンヒーター)	リンナイ株式会社 (大阪ガス株式会社販売分)	RC-230E-1 (品番:140-9012) (2003年6月製)
							その他(接続具)	日東工器株式会社	不明
一般 (13A)	12月9日	京都府	0	0	0	需要家から「ガストーブ(ガスファンヒーター)を使用中に火が出た」との通報を受け、ガス事業者が確認したところ、ガストーブの背面の一部が焼損しているのを確認した。ガス事業者による調査の結果、ガストーブと接続具の接続部からガスが漏えいしており、ガストーブの火が着火したものと推定される。詳細調査中。	ガストーブ(開放式ガスファンヒーター)	リンナイ株式会社 (大阪ガス株式会社販売分)	RC-210-3 (品番:43-714) (1989年10月製)
							その他(接続具)	不明	不明
一般 (13A)	12月5日	大阪府	0	0	0	需要家から「ガストーブから出火した」との通報を受け、ガス事業者が確認したところ、ガストーブ背面とゴム管の一部が焼損していることを確認した。ガス事業者が調査した結果、迅速継ぎ手で接続すべきところを直接ゴム管が繋がれており、またゴム管止めも使用されていないことから、当該接続部からガスが漏えいし、ガストーブの火が着火したものと推定される。	ゴム管(迅速継ぎ手なし)	十川ゴム株式会社 (大阪ガス株式会社販売分)	AB10004 青 ゴム管 (品番:80-140) (1982年製)
							ガストーブ(開放式ガスファンヒーター)	三洋電機ガス機器特販株式会社 (大阪ガス株式会社販売分)	GFH-435T (品番:1043-0669) (1993年11月製)